

# Bänkvåg ADW Manual / Handhavande

ADW



# Svenska

## Daglig användning:

### Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag.
2. Starta vågen via **"ON/ZERO"** tangenten.
3. Är det information i viktdisplayen tryck **"ON/ZERO"** tangenten.
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck **"TARE"**.
5. Påbörja vägning.

### Vägning med tara:

6. Placera behållare på plattformen och tryck **"TARE"**.
7. Påbörja vägning.

### Inställning av gränsvärde:

8. Se till att plattformen är tom och att indikeringslampan för noll lyser, om inte, tryck på **"ON/ZERO"**.
9. Håll **"ON/ZERO"** nertryckt och tryck samtidigt på **"TARE"**.
10. Indikeringslampan för **HI** tänds och första siffran i displayen börjar blinka. Inmatning av övre viktvärdet kan påbörjas.
11. Inställning av viktvärdet görs enligt följande:
  - Tryck på **"MODE"** för att öka värdet.
  - Tryck på **"TARE"** för att minska värdet.
  - Tryck på **"ON/ZERO"** för att flytta till nästa siffra.
12. När önskat värde är inställt, håll **"ON/ZERO"** nertryckt och tryck samtidigt på **"TARE"**.
13. Indikeringslampan för **LO** tänds, inmatning av undre viktvärdet kan göras enl. **Pos. 11**. När önskat värde är inställt, håll **"ON/ZERO"** nertryckt och tryck samtidigt på **"TARE"**.

14. Här sker val av vilka värden **Buzzer** skall pipa på.  
Tryck på "**MODE**" eller "**TARE**" för att stega er genom alternativen.  
**bb\_L** = Piper när vikt är under **LO** värdet.  
**bb\_no** = Buzzer avstängd.  
**bb\_S** = Piper när vikten är mellan **HI** och **LO** värdena  
**bb\_H.L.** = Piper när vikt är över / under värdet för **HI / LO**.  
**bb\_H** = Piper när vikten är över **HI** värdet.
15. När önskad **Buzzer** funktion är vald, håll "**ON/ZERO**" nertryckt och tryck samtidigt på "**TARE**" och vågen är klar att använda.

**Avstängning av batteri-spar funktionen:**

16. Håll "**TARE**" intryckt samtidigt som vågen slås på.  
17. Tryck på "**TARE**" tills det står **F4** i displayen.  
18. Tryck på "**MODE**" en gång. **4\_off** visas i displayen.  
19. Tryck på "**MODE**" en gång till. **0\_off** visas i displayen. (**0\_off** = Kontinuerlig drift)  
20. Spara genom att trycka på "**TARE**".  
21. Avslut genom att trycka på "**ON / ZERO**" för att återgå till normal vägning.